

KİŞİSEL GÜVENLİK

• Konforlu Toz Maskesi P3



• Kulak Koruyucu



• Konforlu Koruyucu Gözlükler



• Yeniden Kullanılabilir Tulum



• Güvenlik Eldivenleri



Onarımınızın boyutuna göre adım 1a, 1b veya 1c'yi seçin. Ardından Adım 2 (Pasta) ve Adım 3 (Cila) ile devam edin.

Nokta Hataları Zımparalama

1a



- ▶ Yüzeydeki tozları 3M™ Finesse-it™ Trizact™ A5 disk, 3000 kum toz alma makinesi ile temizleyin.
- ▶ 3M™ Trizact™ Sünger Disk, 8000 kum, 75 mm ile orbital zımpara kullanarak yüzey çiziklerini düzeltin.
- ▶ **Doğrudan Cilalama Adımına geçin.**




Küçük Alan Hatalarını Zımparalama

1b



- ▶ Alanı 3M™ Hookit™ Mor Finisaj Film Disk Zımpara 260 L, kum P1500, 3" (75 mm) ile zımparalayın. Diski, yumuşak ara tabanlı pedle kullanın. Tüm panel kusurlarını giderin ve dokuyu bitişik OEM panelleriyle eşleştirin. Paneli silerek temizleyin.
- ▶ Çizikleri, çift etkili zımpara ve 3M™ Trizact™ Köpük Disk, kum 3000, 3" (75 mm) ile giderin. Diski nemli şekilde, yumuşak ara tabanlı pedle kullanın. Her alanı 4-6 kez zımparalayın.
- ▶ Paneli silerek temizleyin. Çizikler hala görünüyorsa, iyileştirmeye devam edin.

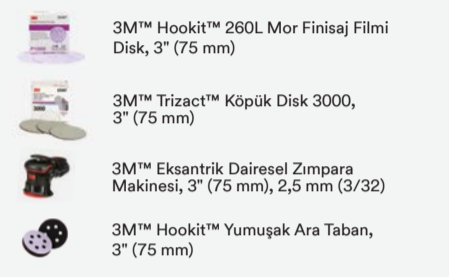

Geniş Alan Hatalarını Zımparalama

1c



- ▶ Alanı 3M™ Hookit™ Mor Finisaj Film Disk Zımpara 260L, kum P1500 - P2000, 6" (150 mm) ile zımparalayın. Diski, yumuşak ara tabanlı pedle kullanın. Tüm panel kusurlarını giderin ve dokuyu bitişik OEM panelleriyle eşleştirin. Paneli silerek temizleyin.
- ▶ Çizikleri, çift etkili zımpara ve 3M™ Trizact™ Köpük Disk, kum 3000, 6" (150 mm) ile giderin. Diski nemli şekilde, yumuşak ara tabanlı pedle kullanın. Her alanın üzerinden 4-6 kez geçin.
- ▶ Paneli silerek temizleyin. Çizikler hala görünüyorsa, iyileştirmeye devam edin.



Pasta

2



- ▶ Pastayı, pasta süngeri boyunca yayılmasını sağlayacak şekilde şişenin kapağını kullanarak dairesel bir hareketle süngere az miktarda uygulayın. Pastayı yeni bir süngere uygularken, süngerin göreve başlamadan önce eşit şekilde pastayla kaplanmasını sağlamak için birkaç saniye süreyle hız ayarı 1 ile başlanması önerilir.
- ▶ Süngeri yüzeye düz bir şekilde yerleştirin ve pastayı yaymak için hız ayarı 4'de başlayın, gerektiğinde hızı artırın. Kuzey/güney, doğu/batı yönünde çapraz çizgi deseninde minimum derecede baskı uygulayarak çizik ve kusurları giderin.
- ▶ Her seferinde küçük bir alana pasta uygulayın. Uygun çizik/kusur giderme sağlamak için yaklaşık 60 cm x 60 cm'lik bir alan önerilir.
- ▶ Yüzeydeki kalıntı filmi çıkarmak için 3M™ Perfect-It™ Ultra Yumuşak - Yüksek Performanslı Bez kullanın. Çizik veya kusur kalırsa süngere 4 damla pasta uygulayın ve pasta yapmaya devam edin.
- ▶ Tüm çiziklerin tamamen giderildiğinden emin olun. Yüzeye 3M™ Perfect-It™ Finisaj Kontrol Spreyi sıkıp mikrofiber bezle sildikten sonra yüzeyi inceleyin.
- ▶ **Not:** Optimum performans için süngerleri sık sık hazırlama fırçası ile temizleyin.



Cila

3



- ▶ Cilayı, süngerin kenarına yakın bir daire şeklinde süngere uygulayın. Cilayı yeni bir süngere uygularken, süngerin göreve başlamadan önce eşit şekilde kaplanmasını sağlamak için birkaç saniye süreyle hız ayarı 1 ile başlanması önerilir.
- ▶ Süngeri yüzeye düz bir şekilde yerleştirin, cilayı yaymak için hız ayarı 4'de başlayın. Hızı gerektiği kadar düşürün. Kuzey/güney, doğu/batı yönünde çapraz çizgi deseninde minimum derecede baskı uygulayarak hareleri ve kusurları giderin.
- ▶ Küçük alanları zamanında cilalayın. Uygun hare/kusur giderme sağlamak için yaklaşık 2'x2' (60 cm x 60 cm) bir alan önerilir.
- ▶ Yüzeydeki kalıntı filmi çıkarmak için 3M™ Perfect-It™ Ultra Yumuşak - Yüksek Performanslı Bez kullanın. Hare veya kusur kalırsa süngere 4 damla cila uygulayın ve polisaja devam edin.

