


SEKONIC

Transmetteur RT-GX

Manuel d'utilisation

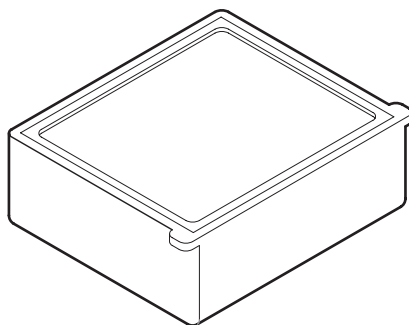

Godox

Ce manuel est spécifique pour l'utilisation avec un système Godox®.

Veuillez lire le « Manuel d'utilisation » ainsi que les « Mesures de sécurité » afin de vous assurer de comprendre le fonctionnement du produit et de ses fonctionnalités dans leur intégralité. Conservez précieusement par la suite ces manuels et ce guide de démarrage en vue d'une future utilisation.

■ Mesures de sécurité

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ces « Mesures de sécurité » pour un fonctionnement correct.

 AVERTISSEMENT	Le symbole AVERTISSEMENT signale un danger mortel ou un risque de blessure grave si le produit n'est pas utilisé correctement.
 PRUDENCE	Le symbole PRUDENCE signale la possibilité de blessures corporelles mineures ou modérées ou de dommages du produit si le produit n'est pas utilisé correctement.
 NOTE	Le symbole NOTE signale des restrictions ou des précautions à prendre lors de l'utilisation du produit. Veuillez lire attentivement toutes les consignes afin d'éviter des erreurs de fonctionnement.
 RÉFÉRENCE	Le symbole de référence indique des informations supplémentaires sur les commandes et fonctions connexes. Leur lecture est recommandée.
	La flèche indique les pages de référence.

AVERTISSEMENT

- Veuillez vous abstenir d'ouvrir l'emballage du produit avec les mains mouillées ou dans un environnement poussiéreux car cela pourrait endommager le produit.
- Maintenir les composants de ce produit hors de portée des enfants afin d'éviter toute ingestion accidentelle ou mauvaise utilisation.

PRUDENCE

- Pour éviter que l'électricité statique ne cause des dégâts, déchargez-la de votre corps en touchant une surface métallique à proximité (une poignée de porte ou un contour de fenêtre en aluminium par exemple) avant de toucher le module de transmission radio.
- Ne tentez en aucun cas de démonter ou remodeler ce produit pour modifier ou remplacer des pièces.

■ Termes et Marques déposées

Godox® est la marque déposée de Godox Photo Equipment Co. Ltd.

NOTE

- Ne pas utiliser le posemètre en mode Cord Flash à une altitude supérieure à 2000 mètres.
- Prenez garde à ne pas laisser tomber le produit ou à le soumettre à des chocs importants, car cela pourrait l'endommager.
- Ne stockez pas le produit dans des zones à haute température ou à forte humidité, car cela pourrait l'endommager.
- Veillez à ne pas déplacer le produit d'un environnement froid à un environnement chaud et humide au risque de l'exposer à la condensation qui se formerait alors et qui pourrait l'endommager.
- Si le produit est exposé à la lumière directe du soleil, à l'intérieur d'un véhicule ou près d'un radiateur, la température de l'appareil augmentera et cela pourrait l'endommager. Soyez donc prudent lorsque vous utilisez le produit dans ces types d'emplacements.
- Si le produit est utilisé dans un lieu où des gaz corrosifs peuvent être générés, les gaz peuvent affecter le produit et l'endommager. Soyez donc prudent lorsque vous utilisez le produit dans ces types d'emplacements.
- La reproduction entière ou partielle de ce document sans autorisation est strictement interdite.
- Le contenu de ce manuel peut être modifié pour des changements de caractéristiques du produit et pour d'autres raisons sans avertissement préalable.
- Les écrans montrés dans ce manuel peuvent être différents du produit que vous utilisez. (Couleurs, polices, etc.)



RÉFÉRENCE

Si vous devez éliminer le produit, suivez les réglementations locales de votre région.

Liste des posemètres compatibles

Ce transmetteur est un accessoire compatibles avec les modèles de posemètre suivants :

Modèle		
Modèle de transmetteur	Fabricant/Fréquence	Numéro de série L-858D Series
RT-GX	Godox : 2,4 GHz	JY10-XXXXXX (Pour le Japon)
		JY11-XXXXXX (Pour l'Europe et le Canada)
		JY1L-XXXXXX (Pour les États Unis)
		JY1G-XXXXXX (Pour la Chine)



- Vérifiez si le micrologiciel du L-858D est la dernière version en utilisant la fonction « Paramètres de mise à jour » du logiciel de transfert de données connecté au L-858D.
 - Téléchargez le Logiciel Data Transfer Software (DTS) à partir de www.sekonic.com et installez-le sur votre ordinateur.
URL: www.sekonic.com/support/downloads/dtssoftwareformacandwindows.aspx
Pour utiliser ce logiciel, connectez votre ordinateur au L-858D à l'aide d'un câble USB (type micro-B, disponible dans le commerce).
-

■ Utilisation prévue

Ce produit peut être utilisé dans les situations suivantes :

- Déclenchement de la lumière du flash par ondes radio ou contrôle de la puissance de sortie
- Allumer/Eteindre une lampe pilote par ondes radio ou contrôle de puissance de sortie

■ Utilisateurs

Ce produit a été conçu pour les utilisateurs qui pratiquent la prise de vue et toute activité associée avec utilisation de flashes.

■ Clause de non-responsabilité


La société ne pourra pas être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect causé par la défaillance de ce produit ou de son utilisation.

■ Caractéristiques du RT-GX

Pour utiliser le mode de déclenchement radio du L-858D après l'installation du transmetteur, le flash doit être équipé d'une fonction radio suivant les protocoles de marques spécifiées, ou bien un récepteur radio doit être connecté au flash.

En utilisant le mode de déclenchement radio, vous pouvez déclencher un flash ou ajuster la puissance du flash à distance en toute simplicité.

- Prenez les mesures en plaçant le produit à la position du sujet avec le récepteur de lumière (lumisphère rétractée) tourné vers les sources lumineuses de la lumière principale et la lumière de remplissage directement. Réglez les valeurs mesurées pour le rapport d'éclairage souhaité.
- Activez toutes les sources de lumière pour mesurer l'exposition finale et pointez le lumisphère (lumisphère étendue) vers l'appareil photo depuis la position du sujet (➔P16, P31, P39)

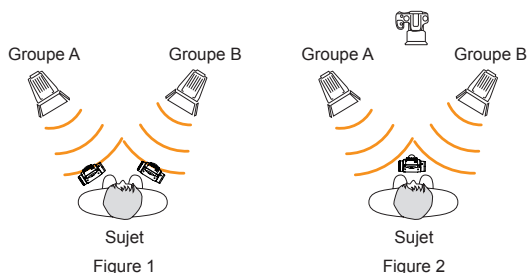

Godox : Groupe : A à F, 0 à 9

	Posemètre (avec le transmetteur installé)
	Source lumineuse (avec récepteur intégré/installé)
	Appareil photo

Notez que ce transmetteur de RT-GX ne peut prendre en charge que le système radio Godox®.

Fabricant	CH/Groupe Radio	Fonction
Godox	Canal : 1 à 32 Groupe : A à F, 0 à 9, ALL (Tout) ID sans fil : OFF, 1 à 99	Déclenchement de la lumière du flash et commande de puissance de sortie, lampe de modélisation ON/OFF et contrôle de puissance de sortie

■ Restrictions

Il existe quelques précautions et restrictions à prendre en compte pour l'utilisation de ce produit.

Veuillez lire attentivement les modalités suivantes avant d'utiliser le produit.




- Le fonctionnement de ce produit peut changer sans préavis en raison de modifications de caractéristiques ou d'autres raisons. Par conséquent, le contenu de ce manuel d'utilisation peut différer du fonctionnement réel du produit.
URL : <https://www.sekonic.com/support/downloads>
- Les précautions relatives à la sécurité telles que le « Safety Guide and Maintenance » (Guide de sécurité et entretien) et les « Safety Precautions » (Précautions de sécurité) sont conformes aux normes légales et industrielles applicables au moment de la création de ce manuel d'utilisation. Par conséquent, il est possible que ce manuel ne contienne pas les informations les plus récentes. Si vous utilisez un ancien manuel d'utilisation, téléchargez et référez-vous au manuel le plus récent.
- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ces « Mesures de sécurité » pour un fonctionnement correct.
- Le produit peut contenir du matériel d'impression en supplément du manuel d'utilisation, comme des précautions relatives à la sécurité et les erreurs d'impression.
- Le contenu de ce manuel d'utilisation peut être reproduit à des fins non commerciales et personnelles. Toutefois, le matériel reproduit doit contenir les droits d'auteur de notre société.
- Les écrans montrés dans ce manuel peuvent être différents du produit que vous utilisez. (Couleurs, polices, etc.)

■ Accessoires inclus

Les éléments suivants sont inclus avec le transmetteur RT-GX. Veuillez vérifier que tous les articles listés ci-dessous sont bien présents.

Si des éléments manquent, veuillez contacter le distributeur ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Transmetteur Godox

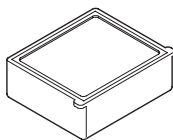

Guide de démarrage



Mesures de sécurité



Table des matières

■ Mesures de sécurité	i
■ Termes et Marques déposées	i
■ Liste des posemètres compatibles	ii
■ Utilisation prévue	iii
■ Utilisateurs	iii
■ Clause de non-responsabilité	iii
■ Caractéristiques du RT-GX	iv
■ Restrictions	iv
■ Accessoires inclus	v
1. Avant toute utilisation	1
1-1 Installer le transmetteur	1
2. À propos du système radio Godox	3
2-1 Vue d'ensemble	3
2-2 Réglage de « Radio CH/Group » (CH/Groupe radio)	4
2-2-1 Réglage sur l'écran « Tool Box » (Boîte à outils)	4
2-2-2 Réglages dans l'écran « Measuring » (Écran de mesure) (réglage du groupe uniquement)	8
2-3 Réglage de Wireless ID (ID sans fil)	11
2-4 Mesure	13
2-4-1 Mode flash par déclenchement radio	13
1) Comment utiliser la fonction « Flash Triggering » (Déclenchement du flash)	13
2) Comment utiliser la fonction « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash)	16
3) Comment utiliser le « Modeling Lamp Power Control » (contrôle de puissance de la lampe pilote)	20
2-4-2 Mode de flash multiple (cumulatif) par déclenchement radio	24
1) Comment utiliser la fonction « Flash Triggering » (Déclenchement du flash)	24
2) Multi Clear (effacement multi)	27
2-4-3 Mode flash HSS (High Speed Synchro) par déclenchement radio	28
1) Comment utiliser la fonction « Flash Triggering » (Déclenchement du flash)	28
2) Comment utiliser la fonction « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash)	31

2-4-4	Mode analyse de durée du flash par déclenchement radio	35
1)	Comment utiliser la fonction « Flash Triggering » (Déclenchement du flash)	35
2)	Comment utiliser la fonction « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash)	39
3)	Valeur t de l'analyse de durée du flash	43
3.	Informations sur le produit	45
4.	Réglementation	47
5.	Fréquences des canaux radio	48
6.	Caractéristiques techniques	49
7.	Mentions légales	50
8.	Résolution des problèmes	51
9.	Service après-vente	52

1. Avant toute utilisation

1-1

Installer le transmetteur



AVERTISSEMENT

- Veuillez vous abstenir d'ouvrir l'emballage du produit avec les mains mouillées ou dans un environnement poussiéreux car cela pourrait endommager le produit.
- Maintenir les composants de ce produit hors de portée des enfants afin d'éviter toute ingestion accidentelle ou mauvaise utilisation.




PRUDENCE


Pour éviter que l'électricité statique vous ne cause des dégâts, déchargez-la de votre corps en touchant une surface métallique à proximité (une poignée de porte ou un contour de fenêtre en aluminium par exemple) avant de toucher le module de transmission radio.

La numérotation ci-dessous se réfère au manuel d'utilisation du L-858D.

1. Eteignez le posemètre.
2. Tirez la languette du couvercle des piles **15** et retirez le couvercle des piles **14**.
3. Retirez le couvercle du connecteur du transmetteur **19**.
4. Alignez les broches du connecteur avec celles du compartiment du transmetteur **18** et insérez le transmetteur.

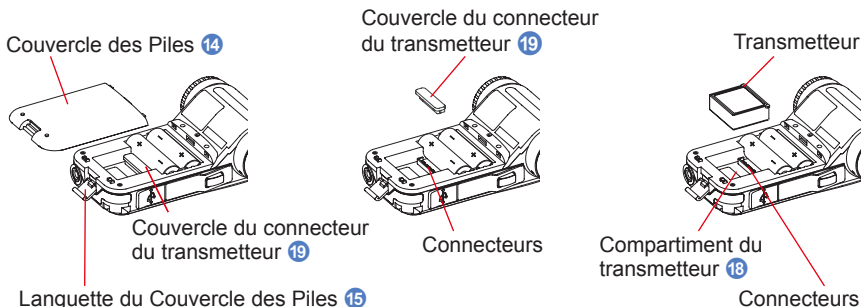

- 5. Insérez les encoches 14 (trois) dans les trous prévus à cet effet, appuyez sur le couvercle des piles 14 et fermez la languette du couvercle des piles 15.**

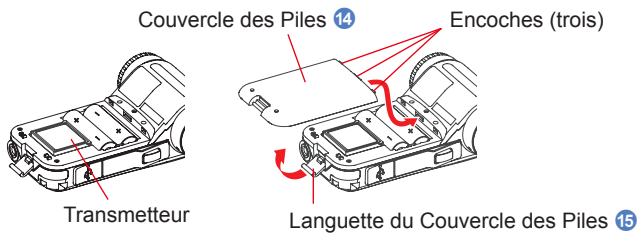

2. À propos du système radio Godox

2-1 Vue d'ensemble

Le déclenchement et le contrôle du flash sans fil Godox nécessitent l'utilisation du récepteur d'unités flash sans fil Godox fixé ou intégré. Une fois que le module transmetteur est installé dans votre L-858D, vous pourrez régler le niveau de puissance et déclencher des flashes à votre convenance. Pour plus d'informations sur le posemètre, reportez-vous au manuel d'utilisation du L-858D.

Pour plus d'informations sur les systèmes radio sans fil Godox, consultez <http://www.godox.com/EN/index.html>



NOTE

Un déclenchement radio réussi dépend de plusieurs facteurs. Veuillez lire ces étapes de configuration avant d'utiliser le L-858D sur les flashes déclenchés par radio.

1. Il est préférable de positionner le posemètre à portée de vue du récepteur radio (ou la tête du flash).
2. Positionnez le récepteur radio de sorte qu'il soit éloigné des grands objets métalliques, du béton ou des contenants d'eau (comme les personnes).
3. Parfois, les conditions ne permettent pas la transmission la radio. La présence de fortes interférences radio locales ou le positionnement près d'objets qui bloquent ou absorbent le signal peuvent empêcher la transmission radio. Repositionner la radio, même légèrement, peut rétablir le signal. Sinon, vérifiez si le récepteur radio est derrière des objets qui absorbent ou bloquent les ondes radio, comme le béton, le métal ou une petite colline.
4. La transmission radio fonctionne mieux lorsque la distance entre le posemètre et le récepteur est inférieure à 30 mètres.

2-2

Réglage de « Radio CH/Group » (CH/Groupe radio)


Réglez le canal radio et le groupe utilisés sur le système radio Godox.

2-2-1


Réglage sur l'écran « Tool Box » (Boîte à outils)

Fonctionnement

1. Sélectionnez n'importe quel « Radio Mode » (Mode radio) dans l'écran « Measuring Mode » (Mode de mesure).
(⇒ P13 « , ⇒ P24 « , ⇒ P28 « , ⇒ P35 «  »)
2. Appuyez sur l'icône [Tool Box] (Boîte à outils) () sur l'écran de « Measuring » (Mesure).
L'écran « Tool Box » (Boîte à outils) s'affiche.
3. Appuyez sur l'icône [Next Page] (Page suivante) () de la « Tool Box » (Boîte à outils) pour afficher la page contenant [Radio CH/Group] (CH/Groupe radio).
4. Appuyez sur le bouton [Radio CH/Group] (CH/Groupe radio).
L'écran de « Radio CH/Group Setting » (réglage CH/Groupe radio) s'affiche.

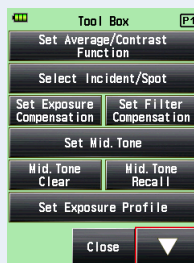[Measuring Screen]
(Écran de mesure)Icône [Tool Box]
(Boîte à outils)[Tool Box Screen]
(Écran de la boîte à outils)
Page 1

Page suivante

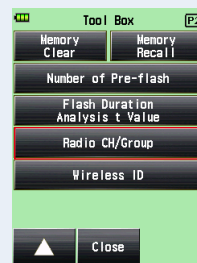[Tool Box Screen]
(Écran de la boîte à outils)
Page 2

* Lorsque le « Multiple (Cum.) Flash mode » (Mode Flash Multiple (Cum.)) est sélectionné, les informations affichées diffèrent de celles présentées ci-dessus.

5. Sélectionnez « CH » (Canal de radio) à utiliser.

Appuyez sur les flèches  /  ou faites glisser votre doigt sur l'écran pour sélectionner le canal entre 1 et 32.

[Radio CH/Group Setting Screen]
(Écran de réglage CH/Groupe radio)




Bouton [OK] Bouton [Cancel] (Annuler)

6. Sélectionnez le groupe souhaité.

La couleur du fond du [Group] (Groupe) sélectionné s'affiche en gris.

Sélectionnez le groupe souhaité en appuyant sur un bouton [Group] (Groupe) (réglage par défaut : A à E).

[Radio CH/Group Setting Screen]
(Écran de réglage CH/Groupe radio)

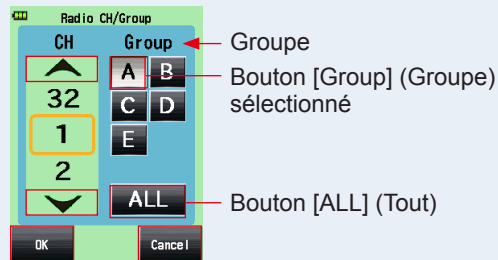

Bouton [OK] Bouton [Cancel] (Annuler)




RÉFÉRENCE

En fonction des produits Godox, le nombre de « CH » (canal) ou la description du groupe peuvent être différents. Veuillez vérifier le réglage de votre récepteur (flash).

7. Pour modifier le groupe à afficher, appuyez de nouveau sur le groupe sélectionné.

L'écran « Select Group » (Sélection de groupe) s'affiche, et un groupe masqué peut être sélectionné.

Appuyez sur le bouton [Group] (Groupe) (A à F, 0 à 9) que vous souhaitez régler et sélectionnez le groupe.

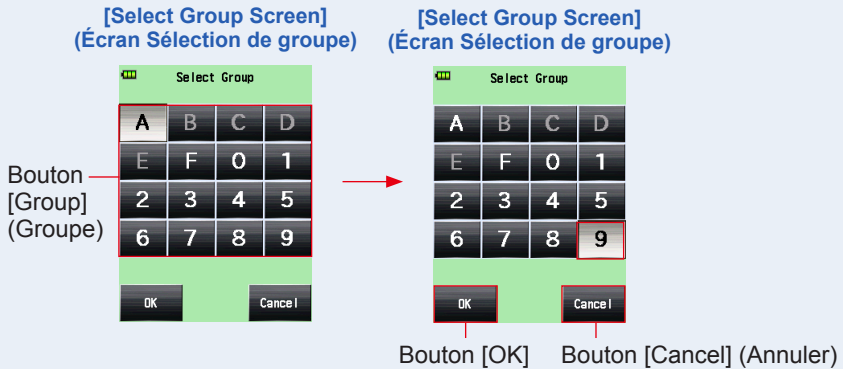


RÉFÉRENCE

L'écran « Select Group » (Sélection de groupe) ne s'affiche pas même lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton [ALL] (Tout).

8. Appuyez sur le bouton [OK].

Le réglage est enregistré et l'affichage retourne à l'écran « Radio CH/Group Setting » (Réglage CH/Groupe radio).

Appuyez sur le bouton [Cancel] (Annuler) pour revenir à l'écran « Radio CH/Group Setting » (Réglage CH/Groupe radio) sans effectuer de modification.

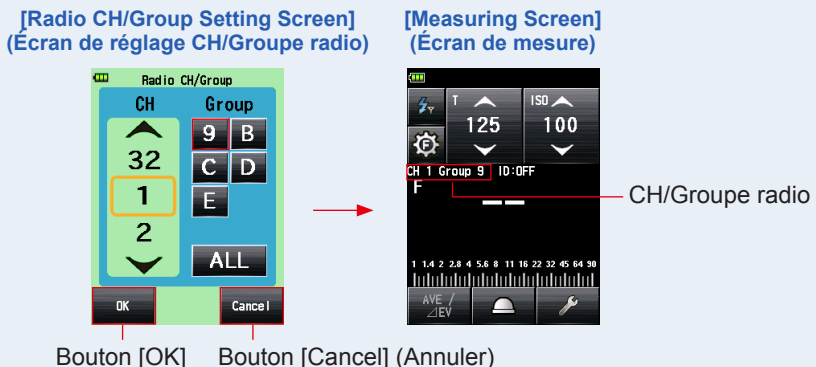

9. Appuyez sur le bouton [OK].

Le réglage est enregistré et l'affichage retourne à l'écran « Measuring » (Mesure).

Appuyez sur le bouton [Cancel] (Annuler) pour revenir à l'écran « Measuring » (Mesure) sans effectuer de modification.



RÉFÉRENCE

- Le dernier groupe sélectionné dans l'écran « Radio CH/Group Setting » (Réglage CH/ Groupe radio) est activé dans l'écran « Measuring » (Mesure).
- Il est également possible de sélectionner un groupe à partir de l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash). (➔ P8)
- Pour les opérations de toucher/coulisser, reportez-vous au manuel d'utilisation du posemètre.
- Pour les fréquences des canaux de radio, consulter la section « 5. Fréquences des canaux radio ». (➔ P48)


2-2-2

Réglages dans l'écran « Measuring » (Écran de mesure) (réglage du groupe uniquement)

Fonctionnement

1. Appuyez sur l'icône [Flash Power Control] (Contrôle de la puissance du flash) () depuis l'écran « Measuring » (Mesure).

L'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash) s'affiche.

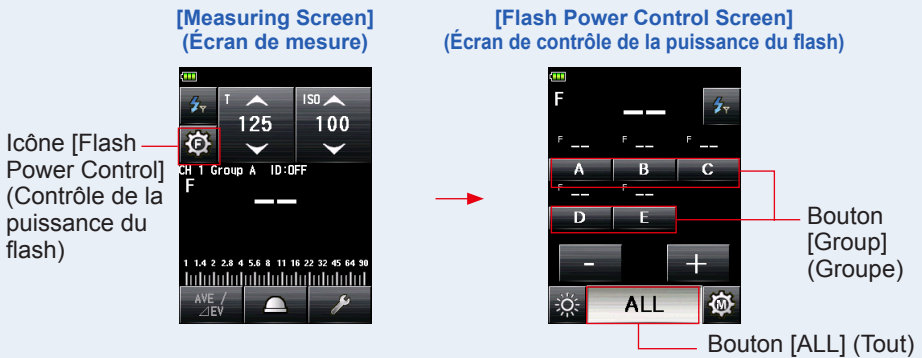

2. Appuyez sur le bouton « Group Setting » (Paramètres de groupe).

La couleur du fond du [Group] (Groupe) sélectionné s'affiche en gris.

Sélectionnez le groupe souhaité en appuyant sur un bouton [Group] (Groupe) (réglage par défaut : A à E).

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)




RÉFÉRENCE

En fonction des produits Godox, le nombre de « CH » (canal) ou la description du groupe peuvent être différents. Veuillez vérifier le réglage de votre récepteur (flash).

3. Pour modifier le groupe à afficher, appuyez de nouveau sur le groupe sélectionné.

L'écran « Select Group » (Sélection de groupe) s'affiche, et un groupe masqué peut être sélectionné.

Appuyez sur le bouton [Group] (Groupe) (A à F, 0 à 9) que vous souhaitez régler et sélectionnez le groupe.

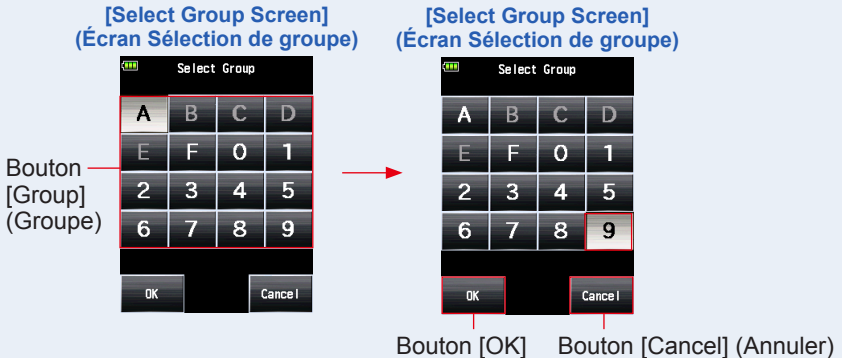

RÉFÉRENCE

L'écran « Select Group » (Sélection de groupe) ne s'affiche pas même lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton [ALL] (Tout).


4. Appuyez sur le bouton [OK].

Le réglage est effectué et l'affichage revient à l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash).

Appuyez sur le bouton [Cancel] (Annuler) pour revenir à l'écran « Flash Power Control Setting » (Réglage du contrôle de la puissance du flash) sans effectuer de modification.

5. Appuyez sur l'icône [Radio Triggering Flash Mode] (Mode flash par déclenchement radio) ().

L'affichage revient à l'écran « Measuring » (Mesure).

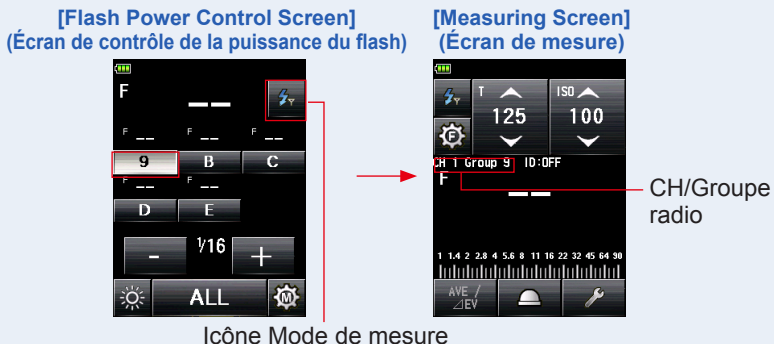



RÉFÉRENCE

- Les derniers groupes sélectionnés dans l'écran « Radio CH/Group Setting » (Réglage CH/Groupe radio) sont activés dans l'écran « Measuring » (Mesure).
- « CH » ne peut être réglé que dans « Radio CH/Group Setting » (Réglage CH/Groupe radio) dans « Tool Box » (Boîte à outils). (➡ P4)
- Pour les opérations de toucher/coulisser, reportez-vous au manuel d'utilisation du posemètre.
- Pour les fréquences des canaux de radio, consulter la section « 5. Fréquences des canaux radio ». (➡ P48)


2-3

Réglage de Wireless ID (ID sans fil)

Pour utiliser l'ID sans fil avec le système radio Godox, le même ID sans fil doit être réglé sur le posemètre. Si votre récepteur (flash) ne possède pas de réglage de l'ID sans fil, assurez-vous de sélectionner OFF.

Fonctionnement

1. Sélectionnez n'importe quel « Radio Mode » (Mode radio) dans l'écran « Measuring Mode » (Mode de mesure).
(⇒ P13 «  », ⇒ P24 «  MLT », ⇒ P28 «  HSS » ⇒ P35 «  FDA »)
2. Appuyez sur l'icône [Tool Box] (Boîte à outils) () sur l'écran de « Measuring » (Mesure).
L'écran « Tool Box » (Boîte à outils) s'affiche.
3. Appuyez sur l'icône [Next Page] (Page suivante) () de la boîte à outils pour afficher la page indiquant [Wireless ID] (ID sans fil).
4. Appuyez sur le bouton [Wireless ID] (ID sans fil).
L'écran « Wireless ID Setting » (Réglage de l'ID sans fil) s'affiche.

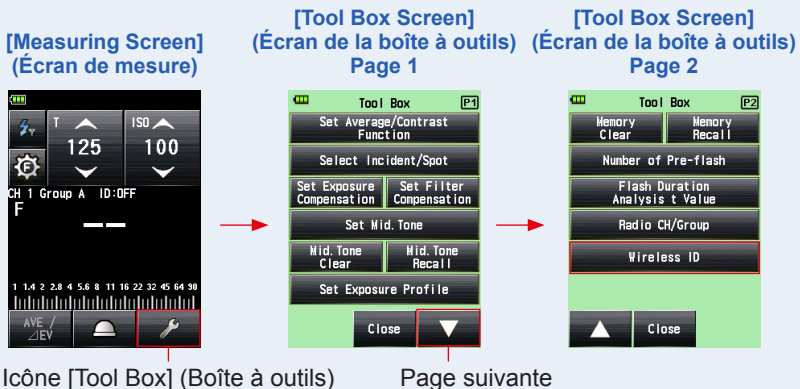


* Lorsque le « Multiple (Cum.) Flash mode » (Mode Flash Multiple (Cum.)) est sélectionné, les informations affichées diffèrent de celles présentées ci-dessus.


5. Appuyez sur un nombre pour le sélectionner entre 1 et 99.

Vous pouvez régler l'ID sans fil de 1 à 99 ou sur OFF.

[Wireless ID Setting Screen]
(Écran de réglage de l'ID sans fil)

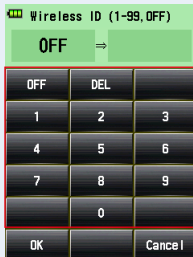

[Wireless ID Setting Screen]
(Écran de réglage de l'ID sans fil)

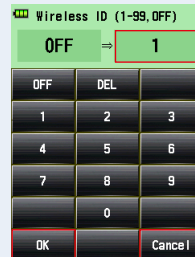

Le numéro
saisi s'affiche

Bouton [OK] Bouton [Cancel] (Annuler)

6. Appuyez sur le bouton [OK].

Le réglage est enregistré et l'affichage retourne à l'écran « Measuring » (Mesure).

Appuyez sur le bouton [Cancel] (Annuler) pour revenir à l'écran « Measuring » (Mesure) sans effectuer de modification.

[Measuring Screen] (Écran de mesure)



ID sans fil



RÉFÉRENCE

Si votre récepteur (flash) ne possède pas de réglage de l'ID sans fil, ou qu'il est réglé sur OFF dans le récepteur (flash), assurez-vous de sélectionner OFF sur le réglage du posemètre.

2-4

Mesure

La mesure par « Radio Triggering » (Déclenchement Radio) est disponible dans les modes suivants :

- Radio Triggering Flash Mode (Mode flash par déclenchement radio)
- Mode de flash multiple (cumulatif) par déclenchement radio
- Mode flash HSS (High Speed Synchro) par déclenchement radio
- Flash Duration Analysis Radio Triggering Mode (Mode analyse de durée du flash par déclenchement radio)

2-4-1

Mode flash par déclenchement radio

Le posemètre détecte la luminosité du flash après déclenchement du bouton Mesure pour envoyer le signal radio au récepteur radio connecté au flash. La valeur F-stop est affichée pour la sensibilité ISO et la vitesse d'obturation entrées. Selon le système radio utilisé, le posemètre commande la puissance de sortie des unités flash et les lampes pilotes avec les commandes ON/OFF.

Fonctionnement


1) Comment utiliser la fonction « Flash Triggering » (Déclenchement du flash)

1. Appuyez sur l'icône [Measuring Mode] (Mode de mesure) sur l'écran « Measuring Mode » (Mode de mesure).

L'écran du « Measuring Mode » (Mode de mesure) s'affiche.

2. Appuyez sur l'icône [Radio Triggering Flash Mode] (Mode flash par déclenchement radio) () dans l'écran « Measuring Mode » (Mode de mesure).

Lorsque cette icône est sélectionnée, l'affichage passe sur l'écran « Measuring » (Mesure).

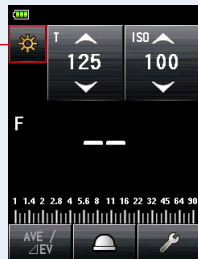[Measuring Screen]
(Écran de mesure)

Icône Mode de mesure

[Measuring Mode Screen]
(Écran du mode de mesure)[Measuring Screen]
(Écran de mesure)

3. Changer la méthode de réception de la lumière.

Passez en Lumière incidente, avec lumisphère étendue (☰) ou lumisphère rétractée (☷), au système de lumière réfléchi.

4. Réglez la valeur de la sensibilité ISO sur l'icône [ISO].

5. Réglez la vitesse d'obturation sur l'icône [T].

[Measuring Screen]
(Écran de mesure)



Valeur de réglage




NOTE

Assurez-vous que les réglages souhaités soient compatibles avec les spécifications du système appareil photo et flash.

6. Assurez-vous que les réglages « CH » (canal), groupe et ID sans fil définis sont identiques pour le posemètre et les récepteurs utilisés. (➔ P4, P8, P11)

[Measuring Screen]
(Écran de mesure)

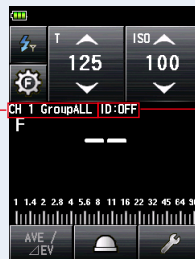

ID sans fil


CH/Groupe radio

7. Appuyez sur le bouton Mesure 6.

Le flash se déclenche et la valeur mesurée (F-stop) s'affiche.

[Measuring Screen]
(Écran de mesure)

Valeur mesurée
(F-stop)

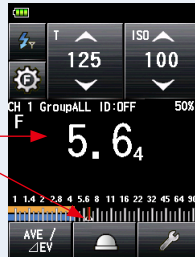

NOTE

Si vous rencontrez l'un des cas suivants, veuillez suivre les indications de la section « Cord Flash Mode » (Mode Flash Cord) ().

- Lors du déclenchement du flash, si la luminosité du flash est inférieure à celle de la lumière ambiante, le posemètre peut ne pas parvenir à détecter la lumière.
- Les lampes fluorescentes à allumage rapide et les éclairages spéciaux sont parfois pris à tort pour le flash et sont accidentellement mesurés.
- Même si le flash ne se déclenche pas, lorsqu'un le récepteur de lumière perçoit un changement soudain de luminosité, une mesure peut être réalisée.
- La courbe de puissance d'une lampe-flash présente une légère pente et il est possible que le posemètre ne puisse pas reconnaître la lumière de la lampe-flash.



RÉFÉRENCE

- Avec le système radio broncolor, le déclenchement individuel du flash n'est pas disponible pour chaque lampe Adresse. Tous les flashes de la même adresse de studio se déclencheront même si une lampe particulière L'adresse est sélectionnée. Pour mesurer le flash individuellement, éteignez l'alimentation des flashes hors service. Ou utilisez la lumisphère rétractée du L-858D pour mesurer la lumière à l'avant tout en tous les flashes feu.
- Pour éviter l'effet yeux rouges et ajuster la lumière du flash automatique, certains appareils peuvent effectuer un pré-flash avant l'éclair du flash principal. En paramètres par défaut, le posemètre mesure le pré-flash et non l'éclair du flash souhaité. Pour une lecture réussie, activez l'option pré-flash dans la « Tool Box » (Boîte à outils). Veuillez consulter le manuel d'utilisation du L-858D.
- Pour les fréquences des canaux de radio, consulter la section « 5. Fréquences des canaux radio ». (► P48)

2) Comment utiliser la fonction « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash)

1. Appuyez sur l'icône [Flash Power Control] (Contrôle de la puissance du flash) () depuis l'écran « Measuring » (Mesure).

L'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash) s'affiche.

Prenez les mesures en plaçant le posemètre à la position du sujet avec le récepteur de lumière (lumisphère rétractée) tourné vers les sources lumineuses de la lumière principale et la lumière de remplissage directement. Réglez les valeurs mesurées pour le rapport d'éclairage souhaité. (➡ Figure 1. de Piv)

2. Sélectionnez un bouton [Group] (Groupe) (réglage par défaut : A à E) sur l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash).

Seul le flash avec le récepteur réglé sur le groupe sélectionné se déclenche.

[Measuring Screen]
(Écran de mesure)




Icône [Flash Power Control]
(Contrôle de la puissance
du flash)

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la
puissance du flash)



Bouton [Group]
(Groupe)

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la
puissance du flash)

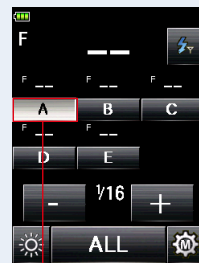

Affichage groupé



RÉFÉRENCE

Pour sélectionner le groupe qui n'est pas affiché, consultez l'écran « Select Group » (Sélection de groupe) et sélectionnez (A à F, 0 à 9). (➡ P8)

3. Appuyez sur le bouton Mesure ⑥.

Le flash du groupe sélectionné se déclenche et la valeur mesurée (F-stop) s'affiche.

La valeur mesurée est affichée dans l'affichage principal et l'affichage du groupe sur le groupe sélectionné dans l'écran de « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash).

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)




4. Appuyez sur le bouton [+] ou [-] .

Appuyez sur le bouton [+] ou [-] pour augmenter ou diminuer la puissance du flash par incréments de 0,1 pour le groupe sélectionné. Lorsque vous maintenez appuyé le bouton plus longtemps (1 seconde), la puissance s'ajuste par incréments de 1 (complet).

La valeur ajustée est affichée sur la zone « Adjusted Value » (Valeur ajustée).

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)

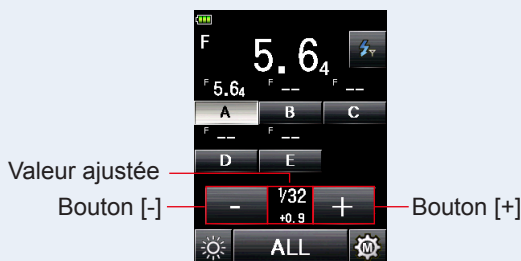

NOTE

- La puissance de sortie par défaut est de 1/16 pour le premier flash déclenché par le posemètre, quel que soit le réglage du flash.
- Bien qu'il soit possible de régler de 1/1 à 1/256, les paramètres choisis doivent être compatibles avec la plage de niveau de puissance du flash.

5. Appuyez à nouveau sur le bouton Mesure ⑥.

La valeur mesurée (F-stop) sera affichée. Vérifiez que la puissance de sortie du flash correspond à la valeur souhaitée.

6. Répétez les étapes 2 à 5.

Répétez la procédure pour les autres groupes jusqu'à ce que la luminosité de chaque flash soit réglée sur la valeur appropriée pour l'effet voulu.

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)



[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)



[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)



7. Appuyez sur le bouton [ALL] (Tout), puis appuyez sur le bouton Mesure ⑥.

Pointez la lumisphère du posemètre vers l'appareil photo depuis la position du sujet pour prendre une mesure.

Tous les flashes du groupe sélectionné sont déclenchés et l'exposition totale (F-stop) s'affiche sur l'écran principal. (➔Figure 2. de Piv)

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)



Bouton [ALL] (Tout)

Passer de la lumisphère rétractée à la lumière étendue

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)



Bouton [ALL] (Tout)

Display principale
(Mesure avec lumisphère rétractée)


Display principale
(Mesure avec Lumisphère étendu)

8. Tout en conservant le bouton [ALL] (Tout) sélectionné, appuyez sur le bouton [+] ou [-] . Appuyez à nouveau sur le bouton Mesure .

Vous pouvez ajuster le niveau de puissance totale pendant que le rapport d'éclairage de chaque groupe est fixé.

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)

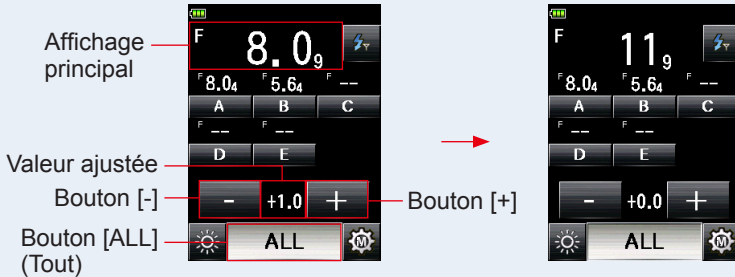

NOTE

- Utilisez la mesure avec lumisphère rétractée pour voir le rapport d'éclairage de chaque canal de radio et utilisez la lumisphère étendue pour l'exposition finale.
- Les mesures entre la lumisphère étendue et la lumisphère rétractée sont différentes en raison de la caractéristique de distribution de la lumière. Lorsque la lumisphère est commutée entre l'état étendu et rétracté, la mesure sur l'écran principal est effacée. Cependant, sur l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash), les mesures de chaque groupe restent.
- Lorsque la lumisphère est commutée entre l'état étendu et rétracté sur n'importe quel écran sauf l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash), les mesures de chaque groupe sont toutes effacées. Veuillez étendre / rétracter la lumisphère sur l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash).



RÉFÉRENCE

- Pour régler la sensibilité ISO et la vitesse d'obturation, appuyez sur l'icône [Radio Triggering Flash Mode] (Mode flash par déclenchement radio) () pour revenir à l'écran « Measuring » (Mesure).
- Le dernier groupe sélectionné dans l'écran de « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash) ou depuis l'écran « Radio CH/Group Setting » (réglage CH/Groupe radio) dans la Boîte à outils sont activées dans l'écran « Measuring » (Mesure).

Différence en incréments de la puissance de sortie par rapport à la valeur de réglage par défaut de 1/16


Valeur de la puissance de sortie	Différences en incréments	Valeur de la puissance de sortie	Différences en incréments
1/128	-3,0	1/8	+1,0
1/64	-2,0	1/4	+2,0
1/32	-1,0	1/2	+3,0
1/16	±0,0	1/1	+4,0

3) Comment utiliser le « Modeling Lamp Power Control » (contrôle de puissance de la lampe pilote)

1. Appuyez sur l'icône cône de [Modeling Lamp Power Control] (Contrôle de la puissance de la lampe pilote) () sur l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash).

L'écran de « Modeling Lamp Power Control » (contrôle de la puissance de la lampe pilote) s'affiche.

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)

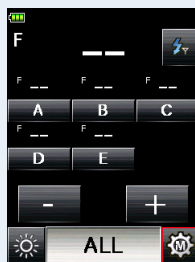


Icône Contrôle de puissance de la lampe pilote

2. Sélectionnez un bouton [Group] (Groupe) (réglage par défaut : A à E) et appuyez sur l'icône [Modeling Lamp ON/OFF] (Allumer/Éteindre la lampe pilote) ().

La lampe pilote du flash sélectionné s'allume.

[Modeling Lamp Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance lampe pilote)

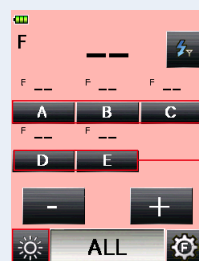

Bouton [Group] (Groupe)

Icône Allumer/Eteindre la lampe pilote

3. Appuyez sur le bouton Mesure ⑥.

La lampe pilote du groupe sélectionné est mesurée.

La valeur mesurée est affichée dans l'affichage principal et l'affichage du « Group » (groupe) sur le « Group » (groupe) sélectionné dans l'écran de [Modeling Lamp Power Control] (contrôle de la puissance de la lampe pilote).

4. Appuyez sur le bouton [+] ou [-] .


Toucher l'icône de bouton [+] ou [-] permet d'augmenter ou diminuer la puissance de la lampe pilote en incréments de 10 % pour le groupe sélectionné.

Le niveau de puissance ajusté est affiché sur l'affichage de la valeur ajustée.


5. Appuyez à nouveau sur le bouton Mesure ⑥.

Vérifiez que la puissance de sortie de la lampe pilote correspond à la valeur souhaitée.

[Modeling Lamp Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance
lampe pilote)

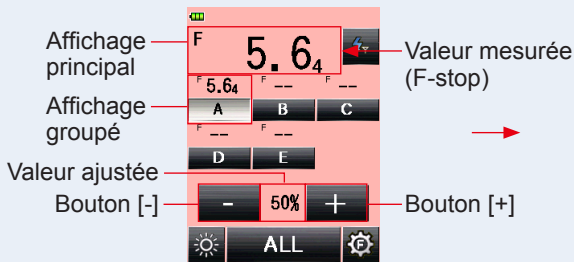

[Modeling Lamp Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance
lampe pilote)

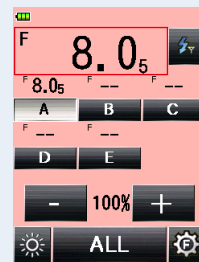

NOTE

- La puissance de sortie par défaut est de 50 % pour la première mesure de la lampe pilote déclenchée par le posemètre, quel que soit le réglage du flash.
- Il est possible de régler de 0 % à 100 %. Ce réglage n'est pas disponible en fonction du modèle du flash.

6. Répétez les étapes 2 à 5.

Répétez la procédure pour les autres groupes jusqu'à ce que la lampe pilote de chaque flash soit réglée sur la valeur appropriée pour l'effet voulu.


7. Appuyez sur le bouton [ALL] (Tout), puis appuyez sur le bouton Mesure 6.

Pointez la lumisphère du posemètre vers l'appareil photo depuis la position du sujet pour prendre une mesure.

Toutes les lampes pilotes du groupe sélectionné sont déclenchées et l'exposition totale (F-stop) s'affiche sur l'écran principal. (➡ Figure 2. de Piv)

[Modeling Lamp Power Control Screen] (Écran de contrôle de la puissance lampe pilote)


[Modeling Lamp Power Control Screen] (Écran de contrôle de la puissance lampe pilote)

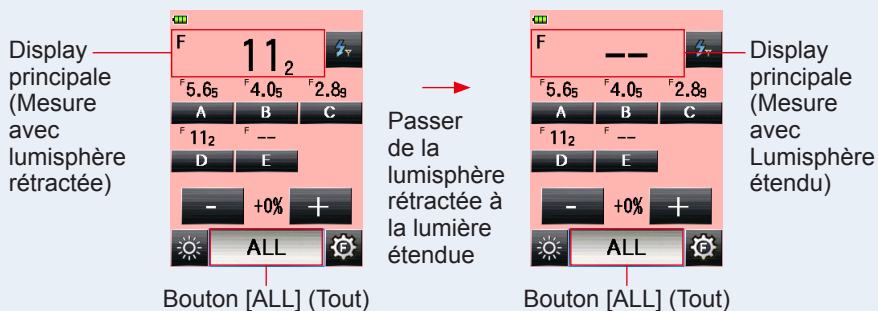

8. Tout en conservant le bouton [ALL] (Tout) sélectionné, appuyez sur le bouton [+] ou [-].

Vous pouvez ajuster le niveau de puissance totale pendant que le rapport d'éclairage de chaque groupe est fixé.

[Modeling Lamp Power Control Screen] (Écran de contrôle de la puissance lampe pilote)

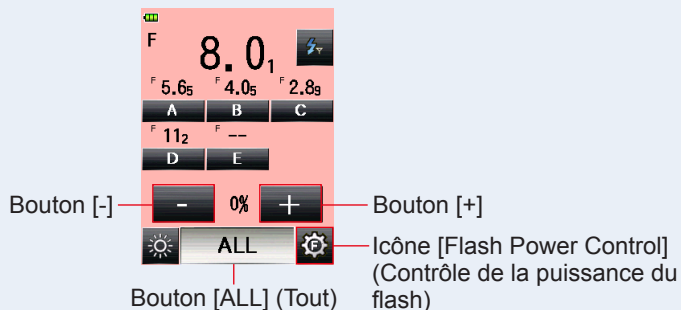

NOTE

- Utilisez la mesure avec lumisphère rétractée pour voir le rapport d'éclairage de chaque canal de radio et utilisez la lumisphère étendue pour l'exposition finale.
- Les mesures entre la lumisphère étendue et la lumisphère rétractée sont différentes en raison de la caractéristique de distribution de la lumière. Lorsque la lumisphère est commutée entre l'état étendu et rétracté, la mesure sur l'écran principal est effacée. Cependant, sur l'écran « Modeling Lamp Power Control » (Contrôle de la puissance lampe pilote), les mesures de chaque groupe restent.
- Lorsque la lumisphère est commutée entre l'état étendu et rétracté sur n'importe quel écran sauf l'écran « Modeling Lamp Power Control » (Contrôle de la puissance lampe pilote), les mesures de chaque groupe sont toutes effacées. Veuillez étendre / rétracter la lumisphère sur l'écran « Modeling Lamp Power Control » (Contrôle de la puissance lampe pilote).

RÉFÉRENCE

- Pour régler la sensibilité ISO et la vitesse d'obturation, appuyez sur l'icône [Radio Triggering Flash Mode] (Mode flash par déclenchement radio) () pour revenir à l'écran « Measuring » (Mesure).
- Le dernier groupe sélectionné dans l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash), l'écran « Modeling Lamp Power Control » (Contrôle de la puissance de la lampe pilote) ou l'écran « Radio CH/Group Setting » (réglage CH/Groupe radio) dans la Boîte à outils est activé dans l'écran « Measuring » (Mesure).
- Pour revenir à l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash), appuyez sur l'icône [Flash Power Control] (Contrôle de la puissance du flash) ().
- La mesure dans l'écran « Modeling Lamp Power Control » (Contrôle de la puissance de la lampe pilote) est effectuée en mode « Ambient » (lumière ambiante). Il est possible de ne pas pouvoir ajuster la puissance de la lampe pilote en fonction de l'unité flash et du récepteur Godox utilisés.

2-4-2

Mode de flash multiple (cumulatif) par déclenchement radio

Ce mode de mesure est utilisé lorsque la lumière générée par le flash à un moment donné n'est pas adaptée à la valeur F-stop souhaitée. Des éclairs de flash peuvent être répétés et accumulés jusqu'à ce que la valeur F-stop voulue soit affichée. La valeur (F-stop) mesurée est affichée pour chaque déclenchement du flash. Le décompte cumulatif est infini. Jusqu'à 99 flashes multiples peuvent être affichés dans le champ « Status/Title » (Statut/Titre), cependant, le décompte cumulatif revient à 0 (zéro) lorsque le nombre dépasse les 100 (0=100, 1=101, 2=102, etc.).

Dans l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash) et l'écran « Modeling Lamp Power Control » (Contrôle de la puissance de la lampe pilote), la mesure de flash Multi (cumulatif) n'est pas disponible (une seule mesure est effectuée).

Fonctionnement

1) Comment utiliser la fonction « Flash Triggering » (Déclenchement du flash)


1. Appuyez sur l'icône [Measuring Mode] (Mode de mesure) sur l'écran de « Measuring » (Mesure).

L'écran du « Measuring Mode » (Mode de mesure) s'affiche.

2. Appuyez sur l'icône [Radio Triggering Multiple Flash Mode] (Mode de flash multiple par déclenchement radio) () dans l'écran « Measuring Mode » (Mode de mesure).

Lorsque cette icône est sélectionnée, l'affichage passe sur l'écran « Measuring » (Mesure).

[Measuring Screen]
(Écran de mesure)

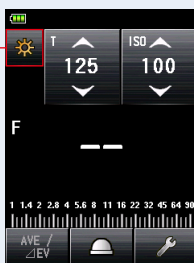

Icône Mode de mesure

[Measuring Mode Screen]
(Écran du mode de mesure)



[Measuring Screen]
(Écran de mesure)



3. Changer la méthode de réception de la lumière.

Passer en Lumière incidente, avec lumisphère étendue () ou lumisphère rétractée (), au système de lumière réfléchi.

4. Réglez la valeur de la sensibilité ISO sur l'icône [ISO].

5. Réglez la vitesse d'obturation sur l'icône [T].

[Measuring Screen]
(Écran de mesure)



Valeur de réglage




Assurez-vous que les réglages souhaités soient compatibles avec les spécifications du système appareil photo et flash.

6. Assurez-vous que les réglages « CH » (canal), groupe et ID sans fil définis sont identiques pour le posemètre et les récepteurs utilisés. (➔ P4, P8, P11)

[Measuring Screen]
(Écran de mesure)

CH/Groupe radio

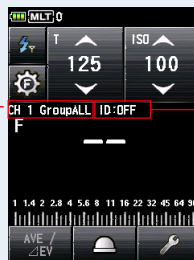

ID sans fil

7. Appuyez sur le bouton Mesure 6.

La valeur mesurée (F-stop) sera affichée. Appuyez à nouveau sur le bouton Mesure 6 pour déclencher un flash et mesurez jusqu'à ce que la valeur f-stop souhaitée s'affiche.

La valeur de mesure accumulée (F-stop) et le nombre cumulé s'affichent.

Pour ajuster séparément la puissance de sortie de chaque flash, consultez l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash) afin d'effectuer une mesure et un ajustement.

Dans l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash), la mesure de flash Multi (cumulative) n'est pas disponible. (➔ P16)

[Measuring Screen] (Écran de mesure)



NOTE

- Si vous rencontrez l'un des cas suivants, veuillez suivre les indications de la section « Cord Multiple (Cum.) Flash Mode » (Mode flashes multiples (cumulatif) avec fil) ().
- Lors du déclenchement du flash, si la luminosité du flash est inférieure à celle de la lumière ambiante, le posemètre peut ne pas parvenir à détecter la lumière.
- Les lampes fluorescentes à allumage rapide et les éclairages spéciaux sont parfois pris à tort pour le flash et sont accidentellement mesurés.
- Même si le flash ne se déclenche pas, lorsqu'un récepteur de lumière perçoit un changement soudain de luminosité, une mesure peut être réalisée.
- La courbe de puissance d'une lampe-flash présente une légère pente et il est possible que le posemètre ne puisse pas reconnaître la lumière de la lampe-flash.
- L'échelle EV ne peut pas être affichée dans « Radio Triggering Multiple (Cum.) Flash » le mode flash de déclenchement radio (Cum.).



RÉFÉRENCE

- Pour éviter l'effet yeux rouges et ajuster la lumière du flash automatique, certains appareils peuvent effectuer un pré-flash avant l'éclair du flash principal. En paramètres par défaut, le posemètre mesure le pré-flash et non l'éclair du flash souhaité. Pour une lecture réussie, activez l'option pré-flash dans la « Tool Box » (Boîte à outils). Veuillez consulter le manuel d'utilisation du L-858D.
- Pour les fréquences des canaux de radio, consulter la section « 5. Fréquences des canaux radio ». (➔ P48)

2) Multi Clear (effacement multi)

1. Appuyez sur l'icône [Tool Box] (Boîte à outils) () sur l'écran de « Measuring » (Mesure).

L'écran « Tool Box » (Boîte à outils) s'affiche.

2. Appuyez sur l'icône [Next Page] (Page suivante) () pour afficher la page indiquant « Multi Clear » (Effacer le multi).

Ce bouton est uniquement activé pendant la prise de mesures.



Si ce bouton est grisé, il n'y a pas eu de mesure cumulative effectuée et le décompte ne peut être effacé.

3. Appuyez sur le bouton [Multi Clear] (Effacer le multi) de la « Tool Box » (Boîte à outils).

La valeur cumulée est effacée, et l'affichage revient à l'écran « Measuring » (Mesure).

Si vous ne souhaitez pas effacer la valeur, appuyez sur le bouton [Close] (Fermer).

L'affichage revient à l'écran « Measuring » (Mesure).

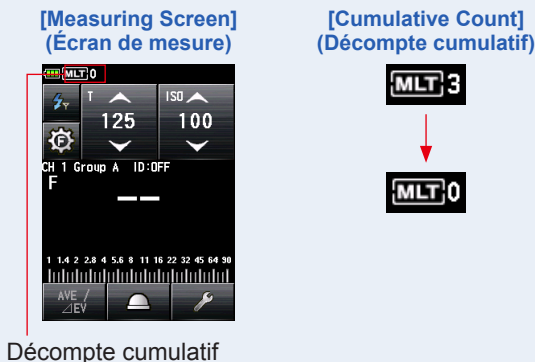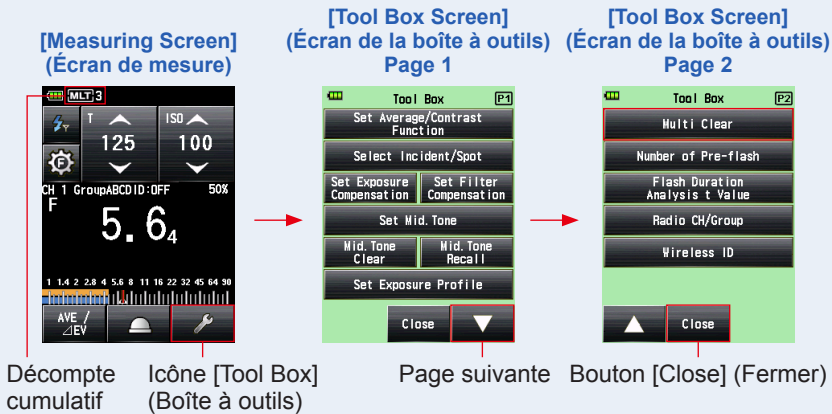

2-4-3

Mode flash HSS (High Speed Synchro) par déclenchement radio

Sélectionnez ce mode pour mesurer la luminosité d'un flash activé via le mode HSS (High Speed Synchro).

Détecte la lumière du flash après pression du bouton de mesure pour transmettre un signal au récepteur radio connecté au flash. Affiche la valeur F-stop.

En fonction du système radio utilisé, le posemètre contrôle la puissance de sortie de l'unité de flash.

Fonctionnement

1) Comment utiliser la fonction « Flash Triggering » (Déclenchement du flash)


1. Appuyez sur l'icône [Measuring Mode] (Mode de mesure) sur l'écran de « Measuring » (Mesure).

L'écran du « Measuring Mode » (Mode de mesure) s'affiche.

2. Appuyez sur l'icône [HSS (High Speed Synchro) Flash Radio Triggering Mode] (Mode flash HSS (High Speed Synchro) par déclenchement radio) () dans l'écran « Measuring Mode » (Mode de mesure).

Lorsque cette icône est sélectionnée, l'affichage passe sur l'écran « Measuring » (Mesure).

[Measuring Screen]
(Écran de mesure)

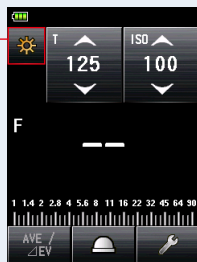

[Measuring Mode Screen]
(Écran du mode de mesure)



[Measuring Screen]
(Écran de mesure)



Icône Mode de mesure


3. Changer la méthode de réception de la lumière.

Passez en Lumière incidente, avec lumisphère étendue () ou lumisphère rétractée (), au système de lumière réfléchi.

4. Réglez la valeur de la sensibilité ISO sur l'icône [ISO].

5. Réglez la vitesse d'obturation sur l'icône [T].

[Measuring Screen]
(Écran de mesure)

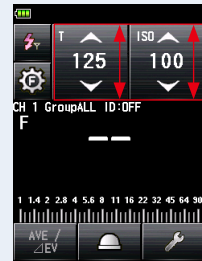


Valeur de réglage



Assurez-vous que les réglages souhaités soient compatibles avec les spécifications du système appareil photo et flash.

6. Assurez-vous que les réglages « CH » (canal), groupe et ID sans fil définis sont identiques pour le posemètre et les récepteurs utilisés. (➔ P4, P8, P11)

[Measuring Screen]
(Écran de mesure)

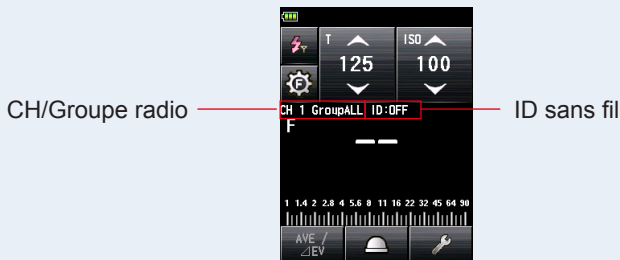


7. Appuyez sur le bouton Mesure 6.

Le flash se déclenche et la valeur mesurée (F-stop) s'affiche.

[Measuring Screen] (Écran de mesure)

Valeur mesurée
(F-stop)

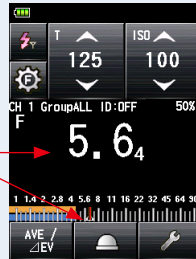

NOTE

- Dans les cas suivants, la mesure peut ne pas être possible.
 - Lors du déclenchement du flash, si la luminosité du flash est inférieure à celle de la lumière ambiante, le posemètre peut ne pas parvenir à détecter la lumière.
 - Les lampes fluorescentes à allumage rapide et les éclairages spéciaux sont parfois pris à tort pour le flash et sont accidentellement mesurés.
 - Même si le flash ne se déclenche pas, lorsqu'un le récepteur de lumière perçoit un changement soudain de luminosité, une mesure peut être réalisée.
 - La courbe de puissance d'une lampe-flash présente une légère pente et il est possible que le posemètre ne puisse pas reconnaître la lumière de la lampe-flash.



RÉFÉRENCE

- Pour éviter l'effet yeux rouges et ajuster la lumière du flash automatique, certains appareils peuvent effectuer un pré-flash avant l'éclair du flash principal. En paramètres par défaut, le posemètre mesure le pré-flash et non l'éclair du flash souhaité. Pour une lecture réussie, activez l'option pré-flash dans la « Tool Box » (Boîte à outils). Veuillez consulter le manuel d'utilisation du L-858D.
- Pour les fréquences des canaux de radio, consulter la section « 5. Fréquences des canaux radio ». (➡ P48)

2) Comment utiliser la fonction « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash)


1. Appuyez sur l'icône [Flash Power Control] (Contrôle de la puissance du flash) (⚙️) depuis l'écran « Measuring » (Mesure).

L'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash) s'affiche.

Prenez les mesures en plaçant le posemètre à la position du sujet avec le récepteur de lumière (lumisphère rétractée) tourné vers les sources lumineuses de la lumière principale et la lumière de remplissage directement. Réglez les valeurs mesurées pour le rapport d'éclairage souhaité. (➡ Figure 1. de Piv)

2. Sélectionnez un bouton [Group] (Groupe) (réglage par défaut : A à E) sur l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash).

Seul le flash avec le récepteur réglé sur le groupe sélectionné se déclenche.

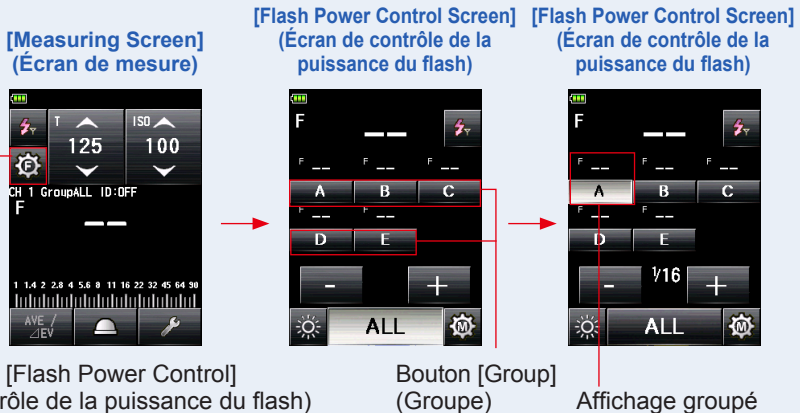

RÉFÉRENCE


Pour sélectionner le groupe qui n'est pas affiché, consultez l'écran « Select Group » (Sélection de groupe) et sélectionnez (A à F, 0 à 9). (➡ P8)

3. Appuyez sur le bouton Mesure 6.

Le flash du groupe sélectionné se déclenche et la valeur mesurée (F-stop) s'affiche.

La valeur mesurée est affichée dans l'affichage principal et l'affichage du groupe sur le groupe sélectionné dans l'écran de « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash).

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)

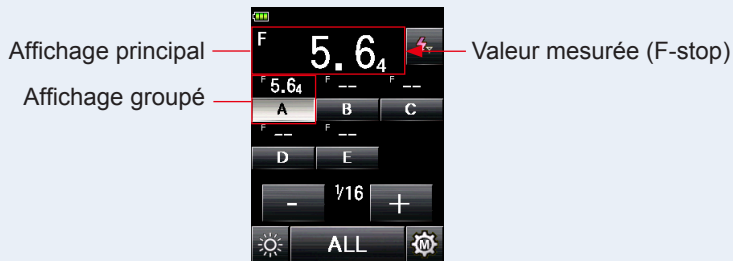

4. Appuyez sur le bouton [+] + ou [-] -.

Appuyez sur le bouton [+] ou [-] pour augmenter ou diminuer la puissance du flash par incréments de 0,1 pour le groupe sélectionné. Lorsque vous maintenez appuyé le bouton plus longtemps (1 seconde), la puissance s'ajuste par incréments de 1 (complet).

La valeur ajustée est affichée sur la zone « Adjusted Value » (Valeur ajustée).

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)



NOTE

- La puissance de sortie par défaut est de 1/16 pour le premier flash déclenché par le posemètre, quel que soit le réglage du flash.
- Bien qu'il soit possible de régler de 1/1 à 1/256, les paramètres choisis doivent être compatibles avec la plage de niveau de puissance du flash.

5. Appuyez à nouveau sur le bouton Mesure 6.

Vérifiez que la puissance de sortie du flash correspond à la valeur souhaitée.

6. Répétez les étapes 2 à 5.

Répétez la procédure pour les autres groupes jusqu'à ce que la luminosité de chaque flash soit réglée sur la valeur appropriée pour l'effet voulu.

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la
puissance du flash)



[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la
puissance du flash)



[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la
puissance du flash)




7. Appuyez sur le bouton [ALL] (Tout), puis appuyez sur le bouton Mesure 6.

Pointez la lumisphère du posemètre vers l'appareil photo depuis la position du sujet pour prendre une mesure.

Tous les flashes du groupe sélectionné sont déclenchés et l'exposition totale (F-stop) s'affiche sur l'écran principal. (➔Figure 2. de Piv)

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la
puissance du flash)

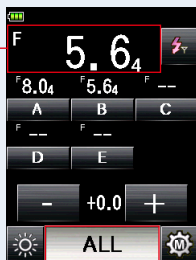

Bouton [ALL] (Tout)

Passer
de la
lumisphère
rétractée à
la lumière
étendue

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la
puissance du flash)



Bouton [ALL] (Tout)

Display
principale
(Mesure
avec
lumisphère
rétractée)

Display
principale
(Mesure
avec
Lumisphère
étendu)


8. Tout en conservant le bouton [ALL] (Tout) sélectionné, appuyez sur le bouton [+] ou [-] .

Appuyez à nouveau sur le bouton Mesure .

Vous pouvez ajuster le niveau de puissance totale pendant que le rapport d'éclairage de chaque groupe est fixé.

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)

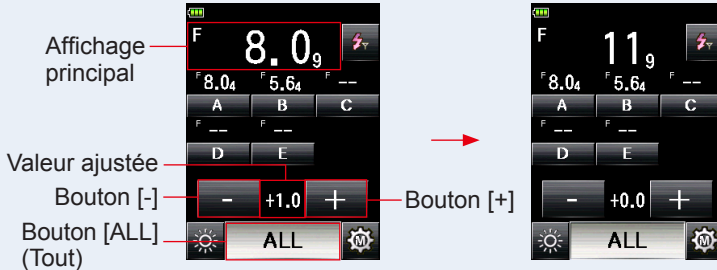

NOTE

- Utilisez la mesure avec lumisphère rétractée pour voir le rapport d'éclairage de chaque canal de radio et utilisez la lumisphère étendue pour l'exposition finale.
- Les mesures entre la lumisphère étendue et la lumisphère rétractée sont différentes en raison de la caractéristique de distribution de la lumière. Lorsque la lumisphère est commutée entre l'état étendu et rétracté, la mesure sur l'écran principal est effacée. Cependant, sur l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash), les mesures de chaque groupe restent.
- Lorsque la lumisphère est commutée entre l'état étendu et rétracté sur n'importe quel écran sauf l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash), les mesures de chaque groupe sont toutes effacées. Veuillez étendre / rétracter la lumisphère sur l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash).



RÉFÉRENCE

- Pour régler la sensibilité ISO et la vitesse d'obturation, appuyez sur l'icône [HSS (High Speed Synchro) Flash Radio Triggering Mode] (Mode flash HSS (High Speed Synchro) par déclenchement radio) () pour revenir à l'écran « Measuring » (Mesure).
- Le dernier groupe sélectionné dans l'écran de « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash) ou depuis l'écran « Radio CH/Group Setting » (réglage CH/Groupe radio) dans la Boîte à outils sont activées dans l'écran « Measuring » (Mesure).

Différence en incréments de la puissance de sortie par rapport à la valeur de réglage par défaut de 1/16

Valeur de la puissance de sortie	Différences en incréments	Valeur de la puissance de sortie	Différences en incréments
1/128	-3,0	1/8	+1,0
1/64	-2,0	1/4	+2,0
1/32	-1,0	1/2	+3,0
1/16	±0,0	1/1	+4,0

2-4-4

Mode analyse de durée du flash par déclenchement radio

Le posemètre détecte la luminosité du flash après déclenchement du bouton Mesure pour envoyer le signal radio au récepteur radio connecté au flash. La valeur f-stop, la durée du flash et la courbe de puissance du flash sont affichées pour la sensibilité ISO et la vitesse d'obturation choisies. En fonction des récepteurs utilisés, le posemètre contrôle la puissance de sortie des unités de flash et de la lampe pilote avec fonction ON/OFF. Cependant, la courbe de puissance et la durée du temps du flash ne sont pas mesurés dans l'écran de « Modeling Lamp Power Control Screen » (Contrôle de la Puissance de la lampe pilote) parce qu'il s'agit d'une lumière ambiante et non d'un flash. L'analyse de la durée du flash s'effectue en mode de mesure de la lumière incidente.

Fonctionnement

1) Comment utiliser la fonction « Flash Triggering » (Déclenchement du flash)



1. Appuyez sur l'icône [Measuring Mode] (Mode de mesure) sur l'écran de « Measuring » (Mesure).

L'écran du « Measuring Mode » (Mode de mesure) s'affiche.

2. Appuyez sur l'icône [Flash Duration Analysis Radio Triggering Mode] (Mode analyse de durée du flash par déclenchement radio) () dans l'écran « Measuring Mode » (Mode de mesure).

Lorsque cette icône est sélectionnée, l'affichage passe sur l'écran « Measuring » (Mesure).

Le « Flash Duration Analysis Radio Triggering Mode » (Mode analyse de durée du flash par déclenchement radio) ne peut être sélectionné que lorsque la lumière incidente est réglée dans le posemètre.

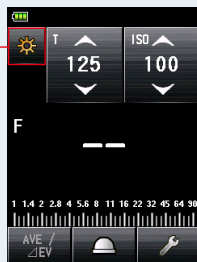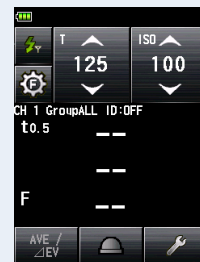[Measuring Screen]
(Écran de mesure)[Measuring Mode Screen]
(Écran du mode de mesure)[Measuring Screen]
(Écran de mesure)

icône Mode de mesure

3. Changer la méthode de réception de la lumière.

Passer de la lumisphère étendue () à la lumisphère rétractée ().

4. Réglez la valeur de la sensibilité ISO sur l'icône [ISO].

5. Réglez la vitesse d'obturation sur l'icône [T].

[Measuring Screen]
(Écran de mesure)



Valeur de réglage




Assurez-vous que les réglages souhaités soient compatibles avec les spécifications du système appareil photo et flash.

6. Réglez la « Flash Duration Analysis t Value » (Valeur t de l'analyse de durée du flash). (➔ P43)

7. Assurez-vous que les réglages « CH » (canal), groupe et ID sans fil définis sont identiques pour le posemètre et les récepteurs utilisés. (➔P4, P8, P11)

[Measuring Screen]
(Écran de mesure)

CH/Groupe radio

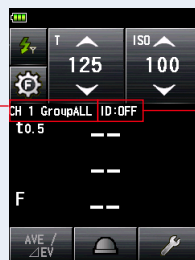


ID sans fil

8. Appuyez sur le bouton Mesure ⑥.

Le flash se déclenche et la durée de flash et la valeur mesurée (F-stop) pour la sensibilité ISO choisie et la vitesse d'obturation s'affichent.

[Measuring Screen]
(Écran de mesure)

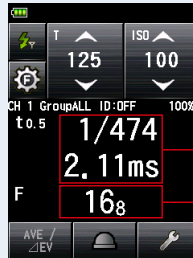

Durée du flash

Valeur mesurée (F-stop)

NOTE

- La durée et le graphique de la durée du flash sont affichés dans « Flash Duration Analysis Radio Triggering Mode » (Mode analyse de durée du flash par déclenchement radio), mais ils ne peuvent pas être stockés dans la mémoire. Ils sont effacés si le « Measuring Mode » (Mode de mesure) est modifié ou si le posemètre est éteint.
- La mesure de la lumière incidente ne peut être effectuée qu'avec le « Flash Duration Analysis Radio Triggering Mode » (Mode analyse de durée du flash par déclenchement radio).
- Si vous rencontrez l'un des cas suivants, veuillez suivre les indications de la section « Flash Duration Analysis Cord Mode » (Mode analyse de la durée du flash avec câble) ().
 - Lorsque le flash est déclenché, si la luminosité du flash est inférieure à la lumière ambiante, le compteur peut ne pas détecter la lumière.
 - Les lampes fluorescentes à démarrage rapide et les éclairages spéciaux sont parfois confondus avec le flash et mesurés accidentellement.
 - Même si le flash ne se déclenche pas, lorsqu'un le récepteur de lumière perçoit un changement soudain de luminosité, une mesure peut être réalisée.
 - La courbe de puissance d'une lampe-flash présente une légère pente et il est possible que l'appareil ne reconnaisse pas la lumière de la lampe-flash.
- Si la durée du flash mesurée est plus longue que la vitesse d'obturation saisie, il n'est pas possible de mesurer une valeur f-stop adaptée. Une indication apparaît en jaune à l'écran : « Under » (vitesse d'obturation trop faible). Dans ce cas, indiquez une vitesse d'obturation plus longue que la durée du flash et refaites la mesure.

[Measuring Screen]
(Écran de mesure)





RÉFÉRENCE


- Pour éviter l'effet yeux rouges et ajuster la lumière du flash automatique, certains appareils peuvent effectuer un pré-flash avant l'éclair du flash principal. En paramètres par défaut, le posemètre mesure le pré-flash et non l'éclair du flash souhaité. Pour une lecture réussie, activez l'option pré-flash dans la « Tool Box » (Boîte à outils). Veuillez consulter le manuel d'utilisation du L-858D.
- Lorsque vous appuyez sur la zone d'affichage des valeurs de mesure, la courbe de puissance du flash et la valeur mesurée s'affichent. Lorsque vous touchez à nouveau cette zone, l'affichage revient à l'écran précédent.

**[Measuring Screen]
(Écran de mesure)**



Touchez la zone de valeur mesurée pour modifier l'affichage.

**[Flash Duration Analysis Mode
Flash Waveform Graph Screen]
(Mode d'analyse de la durée du flash Affichage de la courbe de puissance du flash)**

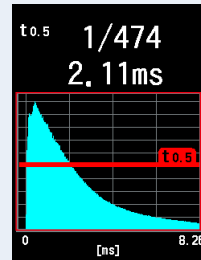


* L'écran avec le graphique ne peut pas être utilisé pour effectuer des mesures.

- Mesurez les caractéristiques de la lumière du flash dans une chambre noire sans lumière ambiante.
- Pour les fréquences des canaux de radio, consulter la section « 5. Fréquences des canaux radio ». (➡ P48)

2) Comment utiliser la fonction « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash)

1. Réglez la « Flash Duration Analysis t Value » (Valeur t de l'analyse de durée du flash). (➔ P43)
2. Assurez-vous que les réglages « CH » (canal), groupe et ID sans fil sont identiques pour le posemètre et les récepteurs utilisés. (➔ P4, P8, P11)
3. Appuyez sur l'icône [Flash Power Control] (Contrôle de la puissance du flash) (⚙️) depuis l'écran « Measuring » (Mesure). L'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash) s'affiche.
4. Sélectionnez un bouton [Group] (Groupe) (réglage par défaut : A à E) sur l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash).

Seul le flash avec le récepteur réglé sur le groupe sélectionné se déclenche.

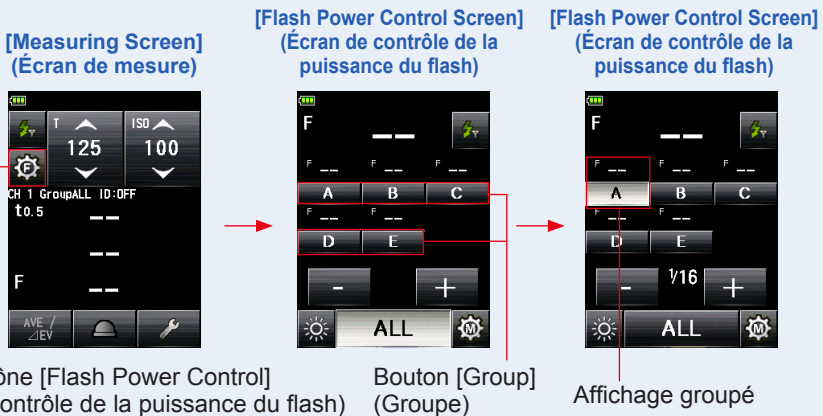

RÉFÉRENCE


Pour sélectionner le groupe qui n'est pas affiché, consultez l'écran « Select Group » (Sélection de groupe) et sélectionnez (A à F, 0 à 9). (➔ P8)

5. Appuyez sur le bouton Mesure ⑥.

Le flash du groupe sélectionné se déclenche et la valeur mesurée (F-stop) s'affiche.

La valeur mesurée (F-stop) est affichée sur l'écran principal et l'affichage du groupe sur le groupe sélectionné dans l'écran de « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash).

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)

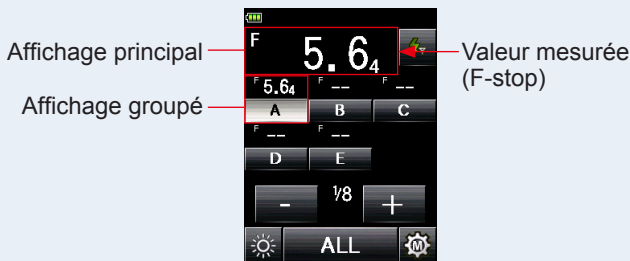


6. Appuyez sur le bouton [+] ou [-] .

Appuyez sur le bouton [+] ou [-] pour augmenter ou diminuer la puissance du flash par incréments de 0,1 pour le groupe sélectionné. Lorsque vous maintenez appuyé le bouton plus longtemps (1 seconde), la puissance s'ajuste par incréments de 1 (complet).

La valeur ajustée est affichée sur la zone « Adjusted Value » (Valeur ajustée).

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)

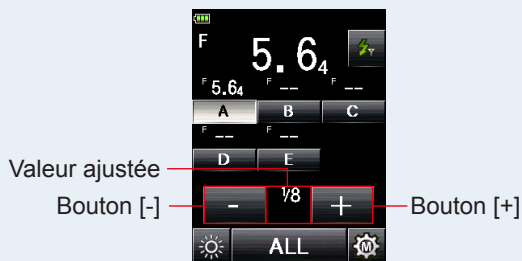


NOTE

- La puissance de sortie par défaut est de 1/16 pour le premier flash déclenché par le posemètre, quel que soit le réglage du flash.
- Bien qu'il soit possible de régler de 1/1 à 1/256, les paramètres choisis doivent être compatibles avec la plage de niveau de puissance du flash.

7. Appuyez à nouveau sur le bouton Mesure ⑥.

Vérifiez que la puissance de sortie du flash correspond à la valeur souhaitée.

[Flash Power Control Screen]
(Écran de contrôle de la puissance du flash)

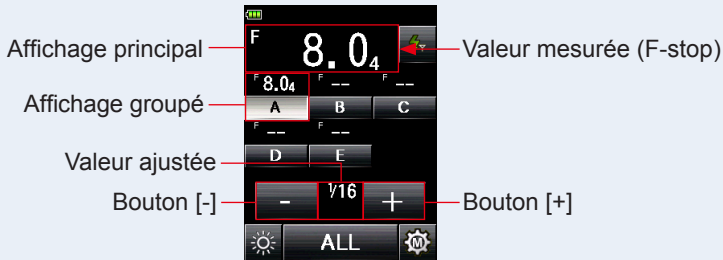

8. Appuyez sur l'icône [Flash Duration Analysis Radio Triggering Mode] (Mode analyse de durée du flash par déclenchement radio) ().

L'affichage revient à l'écran « Measuring » (Mesure) et la durée de flash et la valeur mesurée (F-stop) s'affichent pour la sensibilité ISO et la vitesse d'obturation choisies.


[Flash Power Control Screen
(After Measurement)] (Écran
de contrôle de la puissance
du flash (Après mesure))



[Measuring Screen]
(Écran de mesure)



[Flash Duration Analysis Mode
Flash Waveform Graph Screen]
(Mode d'analyse de la durée du
flash Affichage de la courbe de
puissance du flash)

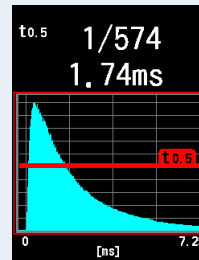

NOTE

- Les mesures entre la lumisphère étendue et la lumisphère rétractée sont différentes en raison de la caractéristique de distribution de la lumière. Lorsque la lumisphère est commutée entre l'état étendu et rétracté, la mesure sur l'écran principal est effacée. Cependant, sur l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash), les mesures de chaque groupe restent.
- Lorsque la lumisphère est commutée entre l'état étendu et rétracté sur n'importe quel écran sauf l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash), les mesures de chaque groupe sont toutes effacées. Veuillez étendre / rétracter la lumisphère sur l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash).




RÉFÉRENCE

- Lorsque vous appuyez sur la zone d'affichage des valeurs de mesure, la courbe de puissance du flash et la valeur mesurée s'affichent. Lorsque vous touchez à nouveau cette zone, l'affichage revient à l'écran précédent.

**[Measuring Screen]
(Écran de mesure)**



**[Flash Duration Analysis Mode
Flash Waveform Graph Screen]
(Mode d'analyse de la durée du
flash Affichage de la courbe de
puissance du flash)**

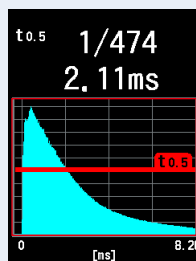

Touchez la
zone de valeur
mesurée
pour modifier
l'affichage.

* L'écran avec le graphique ne peut pas être utilisé pour effectuer des mesures.

- Mesurez les caractéristiques de la lumière du flash dans une chambre noire sans lumière ambiante.
- Pour régler la sensibilité ISO et la vitesse d'obturation, appuyez sur l'icône [Flash Duration Analysis Radio Triggering Mode] (Mode analyse de durée du flash par déclenchement radio) () pour revenir à l'écran « Measuring » (Mesure).
- Le dernier groupe sélectionné dans l'écran « Flash Power Control » (Contrôle de la puissance du flash) ou l'écran « Radio CH/Group Setting » (Réglage CH/Groupe radio) est activé dans l'écran « Measuring » (Mesure).
- Pour les fréquences des canaux de radio, consulter la section « 5. Fréquences des canaux radio ». (➡ P48)

3) Valeur t de l'analyse de durée du flash

La valeur t est paramétrée par incréments de 0,1 dans un intervalle de 0,1 à 0,9.
La durée du flash varie en fonction de la valeur t saisie.

1. Appuyez sur l'icône [Tool Box] (Boîte à outils) () sur l'écran de « Measuring » (Mesure).

L'écran « Tool Box » (Boîte à outils) s'affiche.


2. Appuyez sur l'icône [Next Page] (Page suivante) () pour atteindre la page contenant le bouton [Flash Duration Analysis Value] (Valeur t de l'analyse la durée du flash).

Ce bouton n'est disponible que si le « Flash Duration Analysis Mode » (Mode analyse de la durée du flash) est sélectionné. S'il est grisé, vérifiez le « Measuring Mode » (Mode de mesure).

3. Appuyez sur le bouton [Flash Duration Analysis t Value] (Valeur t de l'analyse de durée du flash) de la « Tool Box » (Boîte à outils).

L'écran « Flash Duration Analysis t Value » (Valeur t de l'analyse de durée du flash) s'affiche.

Si vous ne modifiez pas ce nombre, appuyez sur le bouton [Close] (Fermer).

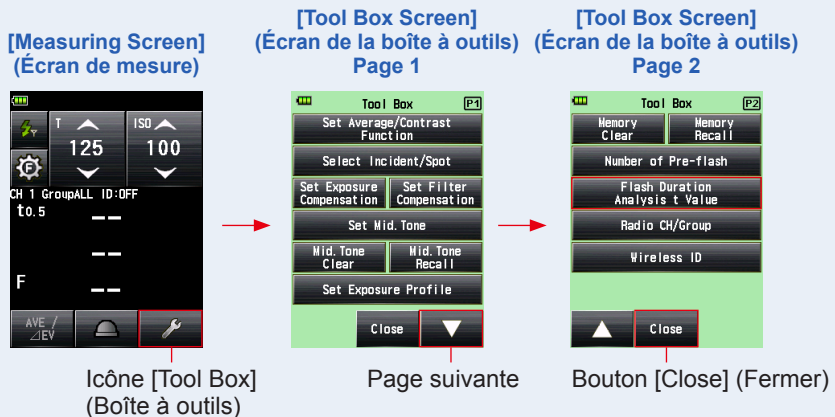


4. Entrez la Référence comprise entre 0,1 et 0,9 en appuyant sur la valeur numérique.


La valeur t est paramétrée par incréments de 0,1 dans un intervalle de 0,1 à 0,9.

Le premier « 0. » est fixe. Entrez le premier chiffre décimal seulement. (Exemple : pour « 0.1 », entrez « 1 ».)

Écran [Flash Duration Analysis t Value] (Valeur t de l'analyse de durée du flash)

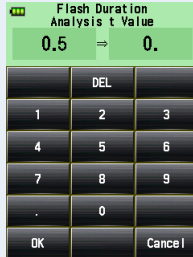

Écran [Flash Duration Analysis t Value] (Valeur t de l'analyse de durée du flash)

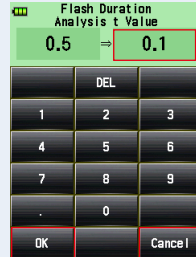

La valeur numérique saisie est affichée.

Bouton [OK] Bouton [Cancel] (Annuler)

5. Appuyez sur le bouton [OK].

Le réglage est enregistré et l'affichage retourne à l'écran « Measuring » (Mesure).

Appuyez sur le bouton [Cancel] (Annuler) pour revenir à l'écran « Measuring » (Mesure) sans effectuer de modification.

[Measuring Screen] (Écran de mesure)



RÉFÉRENCE


Deux règles s'appliquent à la durée de référence du flash.

$t_{0,5}$ = Durée effective du flash

$t_{0,1}$ = Durée totale du flash

Après le déclenchement du flash, l'instant auquel l'intensité maximale a diminué de moitié est appelé « $t_{0,5}$ ». L'instant auquel l'intensité est égale à 1/10 de l'intensité maximale est appelé « $t_{0,1}$ ».


Généralement, « $t_{0,5}$ » est appelé la durée du flash.

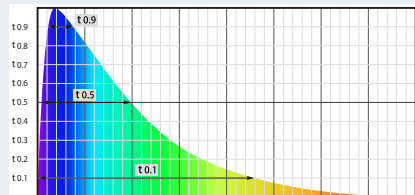

3. Informations sur le produit

Cet écran affiche les informations détaillées sur le produit non affichées dans l'écran « Measuring » (Mesure).

**[Product Information Screen]
(Écran Informations produit)**

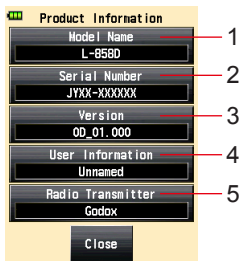

* Le contenu de l'écran cidessus varie selon les modèles.

N°	Élément	Description
1	Nom du modèle	Affiche le modèle du posemètre.
2	Numéro de série	Affiche le numéro de série de l'appareil.
3	Version	Affiche la version du logiciel.
4	Informations de l'utilisateur	Affiche les informations saisies sur l'utilisateur telles que la propriété ou la fonction du posemètre, etc. qui sont définies dans les Paramètres du matériel.
5	Transmetteur radio	Affiche le type de système radio.

Fonctionnement


1. Appuyez sur le bouton Menu 9 sur le compteur.

L'écran « Menu » s'affiche.


2. Appuyez sur l'icône [Next Page] (Page suivante) (▼) pour afficher la page 2 de l'écran de « Menu », puis appuyez sur le bouton [Product Information] (Informations produit).

Écran « Product Information » (Information produit) s'affiche.


**[Menu Screen]
(Écran Menu)
Page 2**

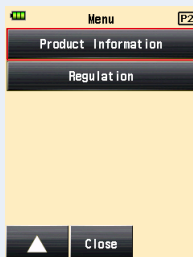

**[Product Information Screen]
(Écran Informations produit)**

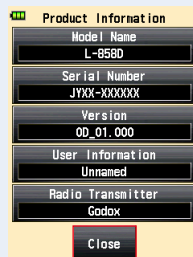

**[Menu Screen]
(Écran Menu)
Page 2**

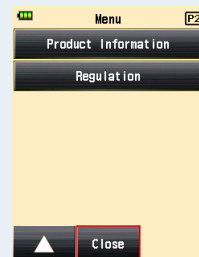

Bouton [Close] (Fermer)

Bouton [Close] (Fermer)

3. Appuyez sur le bouton [Close] (Fermer).

L'affichage retourne à l'écran « Menu ».

4. Appuyez sur le bouton [Close] (Fermer).

L'affichage revient à l'écran « Measuring » (Mesure).

4. Réglementation

L'écran « Regulation » (Réglementation) affiche les symboles, le numéro approuvé, les noms de réglementation, etc. auxquels le compteur se conforme.


Fonctionnement

1. Appuyez sur le bouton Menu **9** sur le compteur.

L'écran « Menu » s'affiche.

2. Appuyez sur l'icône [Next Page] (Page suivante) (▼) pour afficher la page 2 de l'écran de « Menu », puis appuyez sur le bouton [Regulation] (Réglementation).

L'écran Réglementation s'affiche.

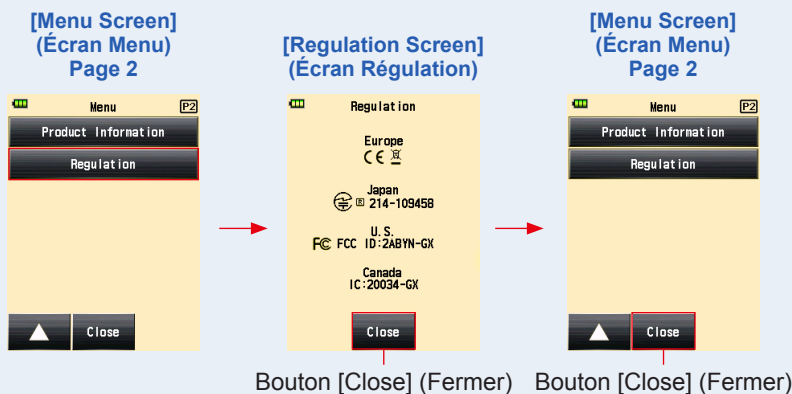

* Le contenu de l'écran « Regulation » (Réglementation) varie selon les pays de vente ou si un Transmetteur (vendu séparément) est installé.

3. Appuyez sur le bouton [Close] (Fermer).

L'affichage retourne à l'écran « Menu ».

4. Appuyez sur le bouton [Close] (Fermer).

L'affichage revient à l'écran « Measuring » (Mesure).

5. Fréquences des canaux radio

Fréquences des canaux radio (Canal 1 à 32)

Canal	Fréquences (MHz)	Canal	Fréquences (MHz)
1	2413,0	17	2439,5
2	2414,5	18	2441,7
3	2416,0	19	2443,0
4	2418,0	20	2444,5
5	2419,5	21	2446,7
6	2421,0	22	2448,0
7	2423,0	23	2449,5
8	2424,5	24	2451,7
9	2426,7	25	2453,0
10	2428,0	26	2454,5
11	2429,5	27	2456,7
12	2431,7	28	2458,0
13	2433,0	29	2459,5
14	2434,5	30	2461,7
15	2436,2	31	2463,0
16	2438,0	32	2464,5



NOTE

La distance de travail du système de déclenchement radio peut varier en fonction de l'orientation et de l'emplacement du posemètre et des récepteurs.

6. Caractéristiques techniques

Plage de réglage du canal radio

- 1 à 32

Plage de réglage du groupe radio

- A à F, 0 à 9, ALL (Tout)

Plage de réglage de l'ID sans fil

- OFF, 0 à 99

Distance de déclenchement radio

- 30 mètres

Température ambiante de fonctionnement

- -10°C à 50°C (aucune condensation)

Humidité ambiante de fonctionnement

- 85 % d'HR ou inférieure (à 35 °C) (aucune condensation)

Conditions de transport et de rangement

- Température ambiante -20°C to 60°C (aucune condensation)
- Humidité ambiante 85 % d'HR ou inférieure (à 35 °C)

Dimensions

- Environ 34 (l) mm × 28 (h) mm × 12 (p) mm

Poids

- Environ 9 g

Accessoires standards

- Guide de démarrage, Mesures de sécurité



NOTE

La distance de travail du système de déclenchement radio peut varier en fonction de l'orientation et de l'emplacement du posemètre et des récepteurs.

Pour des raisons d'amélioration, les spécifications et l'apparence extérieure décrites dans ce manuel peuvent faire l'objet de modifications futures sans préavis.

7. Mentions légales

Ce produit est en conformité avec les obligations juridiques suivantes.

Destination	Standard		Détails
Europe	CE 	Sans fil	EN 300 440 EN 50663
Amérique du Nord	FCC (États-Unis) 	Sans fil	FCC Partie 15 Sous-partie C
	IC (Canada)	Sans fil	RSS-210
Japon	Radio Act (Loi sur la radiodiffusion) 		Certification du type de construction prescrite dans le paragraphe (1) de l'article 38-24 de loi sur la radiodiffusion

Informations sur l'observation d' FCC et IC :

Déclaration de conformité à FCC et Industrie Canada

FCC ID : 2ABYN-GX

Conformement au Tome 15 des Règles FCC.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) ce dispositif ne cause pas une interférence nuisible, et
- (2) il faut que ce dispositif accepte toutes interférences reçues, y compris les interférences qu'elles peuvent causer aux opérations indésirables. Avertissement : Les changements ou modifications à ce dispositif non approuvés expressément par la partie à qui il incombe d'observer pourraient annuler l'autorité d'utilisateur à faire jouer le dispositif.

IC : 20034-GX

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

8. Résolution des problèmes

Si le posemètre ne fonctionne pas normalement, veuillez consulter les situations décrites ci-dessous et leur résolution avant de contacter Sekonic. Le non-fonctionnement de l'appareil peut être dû à un paramétrage incorrect ou inexact ou à l'état des piles. En cas de dysfonctionnement du posemètre, veuillez contacter votre vendeur ou Sekonic pour réparer le produit.

Problème rencontré	Raisons possibles	Que faire
Le flash ne peut pas être déclenché en Mode flash par déclenchement radio.	Le récepteur radio du flash est-il compatible avec le transmetteur du compteur? N'utilise-t-on pas une autre marque ou un fabricant non compatible?	Assurez-vous que le transmetteur installé sur le posemètre et le récepteur actuellement utilisé utilisent le même système radio. • Site web Godox http://www.godox.com/EN/index.html/
	Le transmetteur et le récepteur ne sont pas paramétrés sur le même canal	Réglez le même numéro de canal et le même groupe pour le transmetteur et le récepteur.
	Le transmetteur et le récepteur sont-ils paramétrés sur le même ID sans fil ?	Assurez-vous que le transmetteur et le récepteur sont tous les deux réglés sur le même ID sans fil lorsque vous les utilisez. Si votre récepteur (flash) ne possède pas de réglage de l'ID sans fil, assurez-vous de sélectionner OFF.
« Radio transmitter installed cannot be used in this meter. » est affiché.	Le posemètre est-il mis à jour dernière version?	Mettez à jour le lecteur à la dernière firmware en se connectant avec Logiciel de transfert de données qui est téléchargeable sur notre site Web au dessous. URL: www.sekonic.com/support/downloads/dtssoftwareformacandwindows.aspx

9. Service après-vente

- Contactez votre distributeur local ou le magasin spécialisé dans lequel vous avez acheté votre posemètre pour la garantie et la maintenance.
- Même si l'appareil est toujours sous garantie, des services de réparation peuvent être payants. Consultez les conditions de garantie fournies par le distributeur local ou le revendeur.
- La garantie n'est pas valable sans la copie de la preuve d'achat avec la date d'achat et le nom du revendeur. Veillez à conserver ces informations (facture de l'achat ou reçu) dans un lieu sûr.
- Nous conserverons des pièces fonctionnelles pour réparation pendant environ sept ans à compter de l'arrêt de la production d'un produit. Par conséquent, nous risquons de ne pas être en mesure de réaliser des réparations sur le produit concerné une fois ce délai dépassé.
- Pour toutes réparations, veuillez nous fournir autant de détails que possible concernant la défaillance ou l'emplacement spécifique de la défaillance que vous avez pu constater. Dans certains cas, certains produits qui nous sont retournés pour réparation ne sont pas défectueux et fonctionnent normalement lorsque nous remplaçons tout simplement les piles. Avant de demander des réparations, veuillez vous assurer que les piles sont installées dans le bon sens de polarité, qu'elles sont suffisamment chargées et qu'elles apportent la tension indiquée.

SEKONIC CORPORATION

7-24-14, Oizumi-Gakuen-cho, Nerima-ku Tokyo 178-8686
JAPON

Tel +81-3-3978-2335 Fax +81-3-3978-5229

<https://www.sekonic.com>

JX8N97810
Septembre 2020